

HT008 固件烧录


ht008v6.0.0
上位机
Signal_sources.app
在 Signal...
名称
修改日期
类型
大小
iconengines 2025-06-20 17:28 文件夹
imageformats 2025-06-20 17:28 文件夹
platforms 2025-06-20 17:28 文件夹
styles 2025-06-20 17:28 文件夹
translations 2025-06-20 17:28 文件夹
D3Dcompiler_47.dll 2014-03-11 18:54 应用程序扩展 3,3
libEGL.dll 2020-03-31 23:23 应用程序扩展
libgcc_s_dw2-1.dll 2018-03-19 21:12 应用程序扩展 1
libGLESV2.dll 2020-03-31 23:23 应用程序扩展 4,4
libstdc++-6.dll 2018-03-19 21:12 应用程序扩展 1,5
libwinpthread-1.dll 2018-03-19 21:12 应用程序扩展
opengl32sw.dll 2016-06-14 21:08 应用程序扩展 15,6
Qt5Core.dll 2025-06-20 17:27 应用程序扩展 6,4
Qt5Gui.dll 2020-03-31 23:23 应用程序扩展 6,7
Qt5SerialPort.dll 2020-03-31 23:36 应用程序扩展
Qt5Svg.dll 2020-03-31 23:37 应用程序扩展 3
Qt5Widgets.dll 2020-03-31 23:23 应用程序扩展 6,1
SigSrcV1.0.0 2025-06-20 17:26 应用程序 2
没有预览。
双击打开


射频信号源
【语言选择】
语言
中文
【串口设置】
串口
COM1
刷新串口
连接串口
【型号选择】
型号
HT008
【产品信息】
Mod:
ID:
Ver:
【点频】
频率
23.50
MHz
发送
【通道选择】
通道
CH1
【扫频】
【扫频模式选择】
扫频模式
单次
【幅值选择】
幅值
5.00
起始频率
23.50
MHz
结束频率
1000.00
MHz
步长
50.00
MHz
单步时间
100
ms
发送
【信号源启停】
信号源启停
【IAP升级】
IAP固件升级
点击IAP 升级

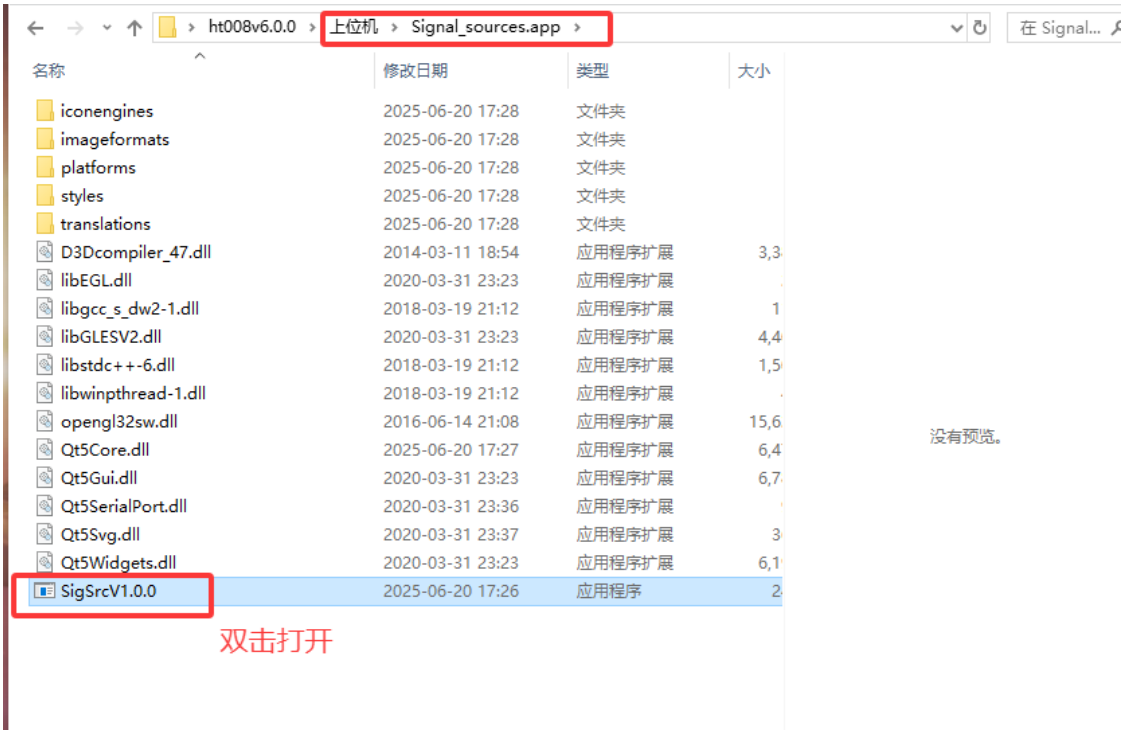

下图为硬件下载操作，如果下载失败，请重复此操作

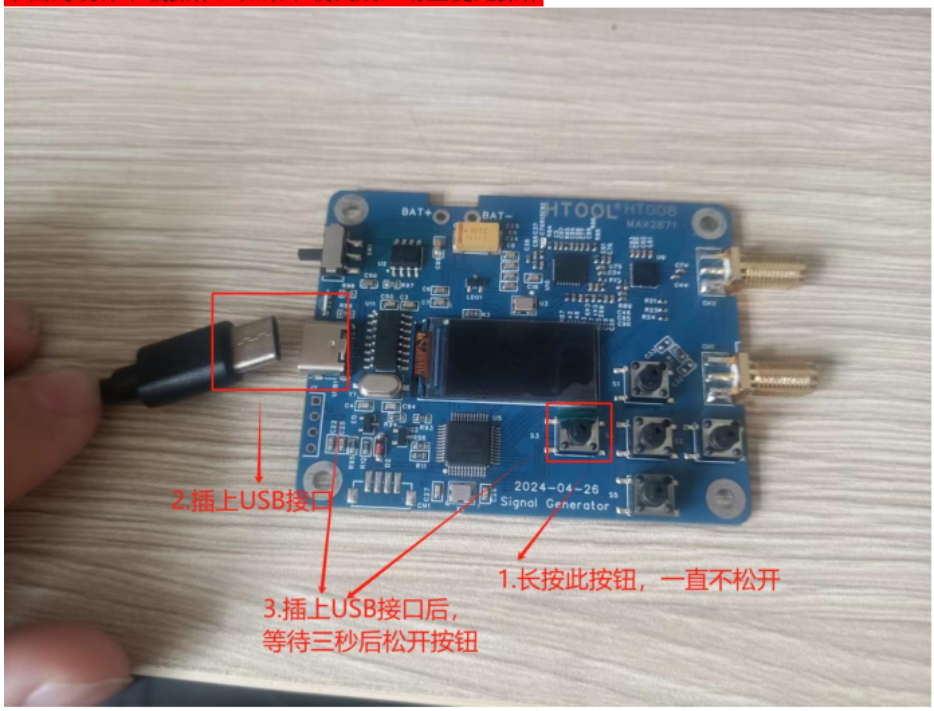


IAP升级
清空
加载固件
下载
更新完成后断开设备连接，重启设备
固件路径：
Users/PWT/Desktop/HT008/上位机/app/gdf3.s.bin
波特率：
115200
扫描
串口：
COM7
2.点击下载
1.点击扫描，
打开下拉框
看设备所连接的串口是否存在，若不存在请检查接线是否接触不良
返回主界面


IAP升级
清空
加载固件
下载
更新完成后断开设备连接，重启设备
固件路径：
d-MAX2870-Desktop_Qt_5_12_8_MinGW_32_bit-Release/gdf3.s.bin
波特率：
115200
扫描
串口：
COM5
down size 32796
open comd 5,115200 ...
get uid ...
ok
get version ...
version: 1.0.2
challenge ...
ok
auth ...
ok
erase ...
ok
start down ...
ok
data transfer ...
ok
completed ...
ok
reboot, ...
ok
all done, reboot to experience new firm
返回主界面
下载成功

如果下载失败，出现以下问题的解决方法





END